


Krajalnica do chleba Instrukcja obsługi

Krajalnica do chleba Mega-M
krchDIR11.370ws

Mega-M[®]

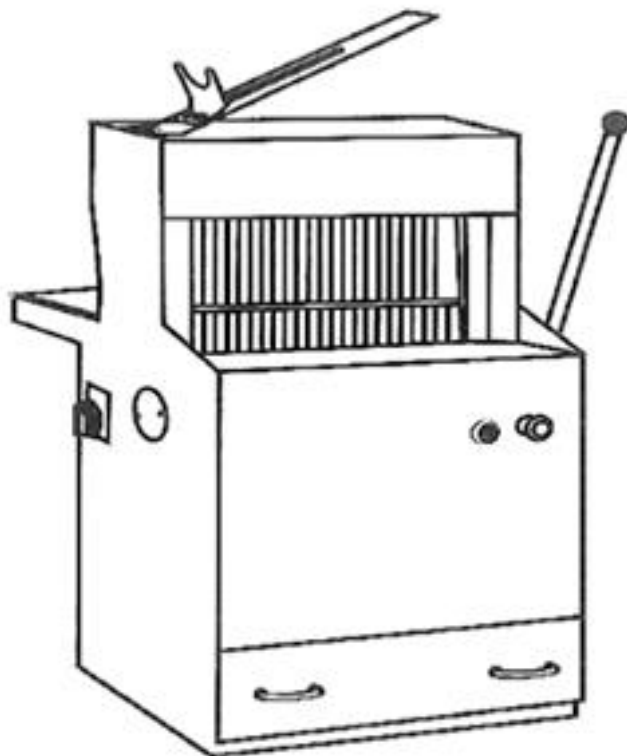

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Spis treści

Wstęp.....	3
Specyfikacja produktu.....	3
Transport.....	3
Rozpakowywanie	3
Instalacja	3
Instrukcje bezpieczeństwa	4
Użytkowanie.....	5
Czyszczenie i konserwacja po każdym użyciu	5
Okresowe czyszczenie i konserwacja	5
Co 25 000 bochenków lub przynajmniej raz w roku	5
Rozwiązywanie problemów	6
Schemat elektryczny	6
Lista części zamiennych – rysunek techniczny	7
Deklaracja CE.....	11
Utylizacja	11

Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z kralajnicy do chleba marki Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji tego urządzenia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.

Ostrzeżenie!

Osoby wyznaczone do obsługi kralajnicy powinni zostać przeszkolone z zakresu zagrożeń wynikających z jej użytkowania, środków ostrożności jakie należy powziąć przy jej eksploatacji oraz zasad czyszczenia i konserwacji.

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji uziemieniem.

Podłączenie urządzenia powinno być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przez wykwalifikowany personel.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów oraz nieprawidłowości w instalacji elektrycznej.

Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie jest równoznaczna z unieważnieniem gwarancji.

Specyfikacja produktu

Profesjonalna kralajnica do chleba zapewniająca wysoką wydajność, została zaprojektowana do użytku w kuchniach przemysłowych.

Kod produktu	krchDIR11.370ws
Wymiary [cm]	61x69x127
Waga [kg]	170
Maks. wysokość chleba [mm]	140
Maks. długość chleba [mm]	430
Grubość krojenia [mm]	11
Grubość krojenia może różnić się od wartości nominalnych w granicach $\pm 0,5$ mm, w zależności od jakości i rodzaju krojonego pieczywa.	
Poziom hałas [dB]	75
Zasilanie [V] / Moc [kW]	230 V / 0,55 kW

Transport

To urządzenie można być przenoszone ręcznie z jednego miejsca do innego. Zachowaj szczególną ostrożność podczas transportu urządzenia, aby nie uszkodzić kralajnicy.

Rozpakowywanie

Prosimy rozpakować produkt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi normami oraz o właściwą utylizację opakowania. Części mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie plastikowe materiały oznaczone są odpowiednim symbolem. Elementy opakowania (drewniana rama, gwoździe, zszywki i folia bąbelkowa) są potencjalnie niebezpieczne i nie należy ich zostawiać w pobliżu dzieci. Prosimy upewnić się, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu.

Instalacja

Proszę umiejscowić produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni, należy też podjąć niezbędne kroki zapobiegające możliwości przewrócenia się urządzenia. Stanowisko pracy powinno zapewnić

obsługującemu krawalnicę powierzchnię minimum 2 m². Powierzchnia pól odkładczych powinna być dostosowana do ilości krojonego pieczywa.

Technik odpowiedzialny za instalację i serwis urządzenia, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.









- Podłączenie do prądu powinna wykonać osoba do tego upoważniona.
- Upewnij się, że napięcie gniazdka jest równe napięciu podanemu na etykiecie urządzenia.



To urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka zgodnie z zasadami i normami bezpieczeństwa.

- Podłączenie do głównego bezpiecznika i bezpiecznika różnicowo-prądowego musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przewodem o przekroju 1,5 mm².

Instrukcje bezpieczeństwa

 Nie używaj urządzenia w słabo oświetlonym miejscu.	 Nie używaj urządzenia w obecności materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
 Nie dotykaj ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.	 Nie próbuj używać urządzenia bez odpowiedniego sprzętu ochronnego.
 Wszystkie uszkodzenia spowodowane brakiem uziemienia w gniazdku nie są objęte gwarancją.	 Jeśli z jakiegokolwiek powodu w miejscu użytkowania urządzenia wybuchnie pożar, należy szybko zamknąć wszystkie zawory gazowe, odłączyć od prądu i użyć gaśnicy. Nigdy nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych!
 Poziom oświetlenia, który jest wymagany do prac wykonywanych na tej maszynie to 250-300 luksów.	 Nie przeciążaj urządzenia.

UWAGA:

OSTRE NOŻE!!! W CELU UNIKNIĘCIA POWAŻNEGO SKALECZENIA NIE DOTYKAJ maszyny bez uprzedniego przeszkolenia i bez zezwolenia przełożonego.

PRZED UŻYCIEM musisz przeczytać Instrukcję Obsługi i mieć skończone co najmniej 18 lat.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, ostre noże są obok Twoich rąk podczas ładowania chleba do maszyny.

NIGDY nie dotykaj noży.

NIE ZWALNIAJ dźwigni uruchamiania maszyny do czasu usunięcia rąk z obszaru ładowania chleba.

BĄDŹ CZUJNY - górna część maszyny zawiera ostre noże, automatycznie opada i zamyka się podczas pracy.

NIGDY nie sięgaj do maszyny podczas jej pracy z jakiegokolwiek powodu - zaczekaj przed dotknięciem chleba, aż maszyna zakończy krojenie.

ZAWSZE wyłącz maszynę po zakończeniu pracy.

ZAWSZE wyłącz i odłącz od zasilania maszynę przed czyszczeniem rozbieraniem lub naprawą.

CZYŚĆ CODZIENNIE krawalnicę.

Producent nie ponosi również odpowiedzialności za wady wynikające z:

- Niewłaściwego, błędnego lub nieracjonalnego użytkowania maszyny.
- Stosowania niezgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.
- Braku regularnej konserwacji.
- Stosowanie nieoryginalnych lub nieodpowiednich części zamiennych.
- Nieprzestrzegania instrukcji.
- W momencie otrzymania maszyny, nie upewnienia się, czy dołączony został komplet opakowań a stan maszyny jest nienaruszony.

Na stanowisku pracy powinna znajdować się Instrukcja Obsługi krawalnicy.

Użytkowanie

1. W celu obsługi maszyny, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
2. Zwolnij przycisk awaryjny STOP.
3. Naciśnij przycisk START.
4. Pociągnij dźwignię. Ostrza zaczną się poruszać.
5. Umieść chleb na podajniku, między ostrzami a częścią ruchomą.
6. Powoli zwolnij dźwignię.
7. Maszyna zatrzymuje się automatycznie po pokrojeniu chleba.

UWAGA: Awaryjne zatrzymanie krajalnicy - naciśnij przycisk STOP.

UWAGA: Pod koniec dnia naciśnij czerwony przycisk STOP, aby wyłączyć maszynę.

Czyszczenie i konserwacja po każdym użyciu

- Przed rozpoczęciem czyszczenia **zawsze** wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania.
- Nie dotykaj ostrza, nawet jeśli jest nieruchome.
- Oczyść wilgotną szmatką zewnętrzną powierzchnię urządzenia, zbiornik oraz ostrza tnące. Osusz te elementy.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Nie czyścić urządzenia bezpośrednio polewając je wodą, aby uniknąć uszkodzenia silnika.
- Sprawdź, czy tacka na okruszki nie wymaga opróżnienia.

Okresowe czyszczenie i konserwacja

- Konserwacja powinna być wykonywana przez wykwalifikowaną osobę.
- Okresową konserwację urządzenia przeprowadzaj co 15 dni.
- Wyszczotkuj okruchy obecne w maszynie.
- Oczyścić szczotką i odkurz wnętrze urządzenia.
- Sprawdź stan łożysk tocznych, a następnie nasmaruj je.
- Nasmaruj listwy boczne.
- Nasmaruj przeguby podnośnika.
- Podczas wymiany ostrzy lub podczas pracy w pobliżu ostrza, zawsze noś rękawice odporne na przecięcia.


Co 25 000 bochenków lub przynajmniej raz w roku

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Sprawdź stan ostrzy tnących.
- Jeśli zauważysz pogorszenie się jakości cięcia, ostrza muszą zostać wymienione.
- Jeśli ostrza wymagają wymiany, zrób to zgodnie z procedurą.
Uwaga: Nie dokręcaj zbyt mocno ostrzy, ponieważ grozi to zniekształceniem ram.
- Konserwuj i sprzątaj wnętrze maszyny.
- Sprawdź stan łożysk, a następnie nasmaruj je.
- Nasmaruj złącza siłownika.

Rozwiązywanie problemów

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prądu. 2. Sprawdź połączenia elektryczne i napięcie. 3. Jeżeli przycisk AWARYJNY STOP jest wciśnięty, urządzenie jest unieruchomione. 4. Nastąpiło przeciążenie urządzenia, odczekaj na ochłodzenie termicznego bezpiecznika silnika.
POKROJONE KROMKI CHLEBA NIE PRZECHODZĄ NA DRUGĄ STRONĘ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeśli sprężyna rączki jest zerwana, wtedy krajalnica się nie porusza, w rezultacie kromki chleba nie przechodzą przez ostrza. Wymień sprężynę.
NIERÓWNOMIERNA PRACA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź napięcie paska.
URZĄDZENIE NAGLE PRZESTAŁO PRACOWAĆ	<ol style="list-style-type: none"> 2. Urządzenie może się nagle zatrzymać z powodu zbyt niskiego napięcia. W tej sytuacji sprawdź zasilanie elektryczne. 3. Urządzenie może się również zatrzymać, gdy jest przeciążone.
<p style="text-align: center;">Jeśli krajalnica nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do jej użytkowania; jeśli jakkolwiek funkcja bezpieczeństwa nie działa, Nie używaj urządzenia!</p>	

Schemat elektryczny

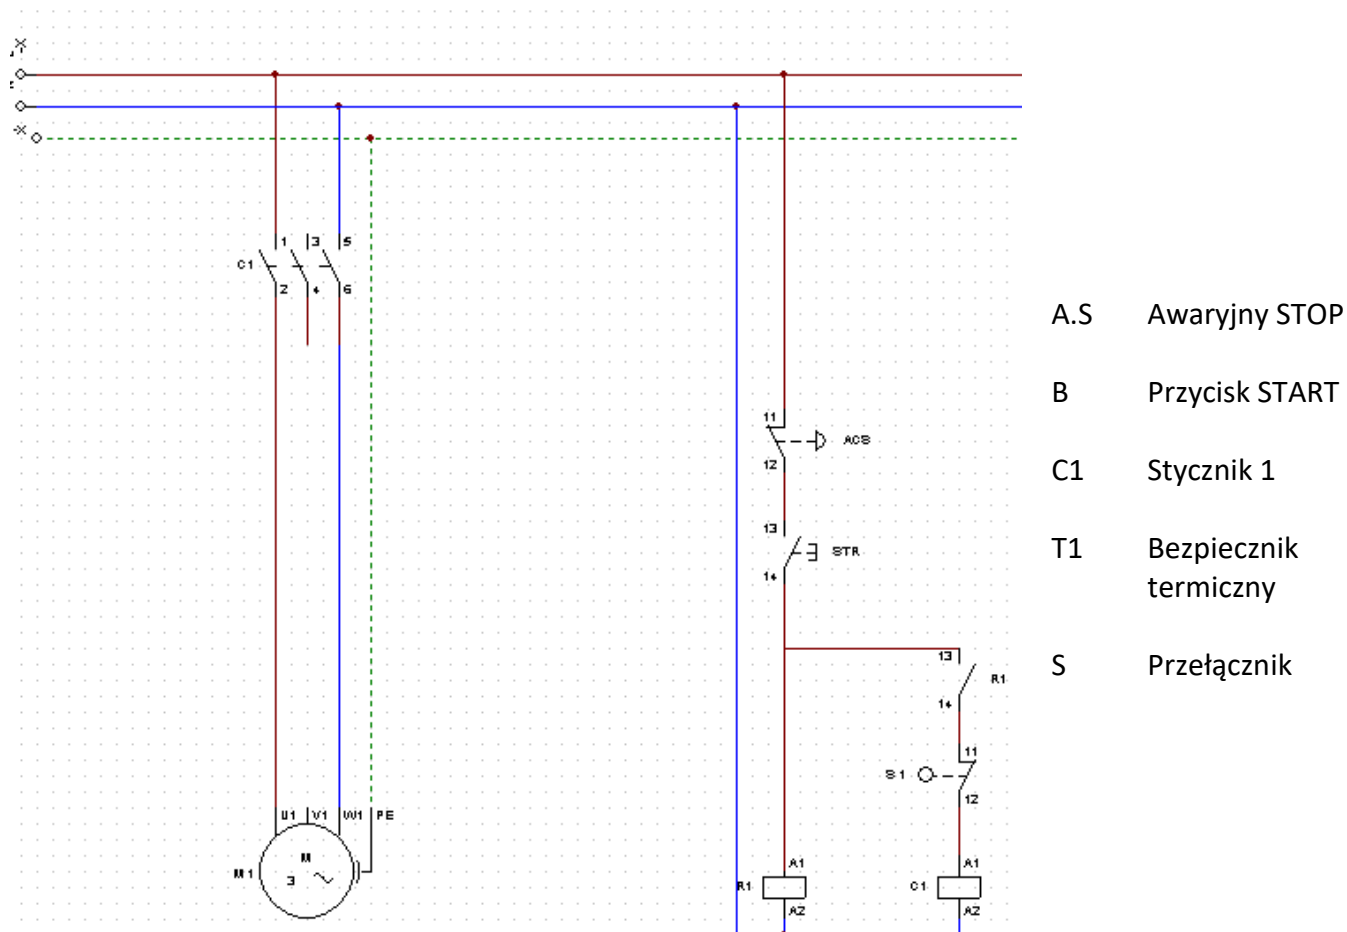


Ostrzeżenie!

Urządzenie należy sprawdzać każdego dnia.

Sprawdź stan produktu, w celu uniknięcia poważnego wypadku.


Zaprzestań użytkowania w przypadku problemów z obwodem elektrycznym lub urządzeniem. Poproś wyspecjalizowanych techników o jak najszybsze sprawdzenie i konserwację maszyny.

Lista części zamiennych – rysunek techniczny

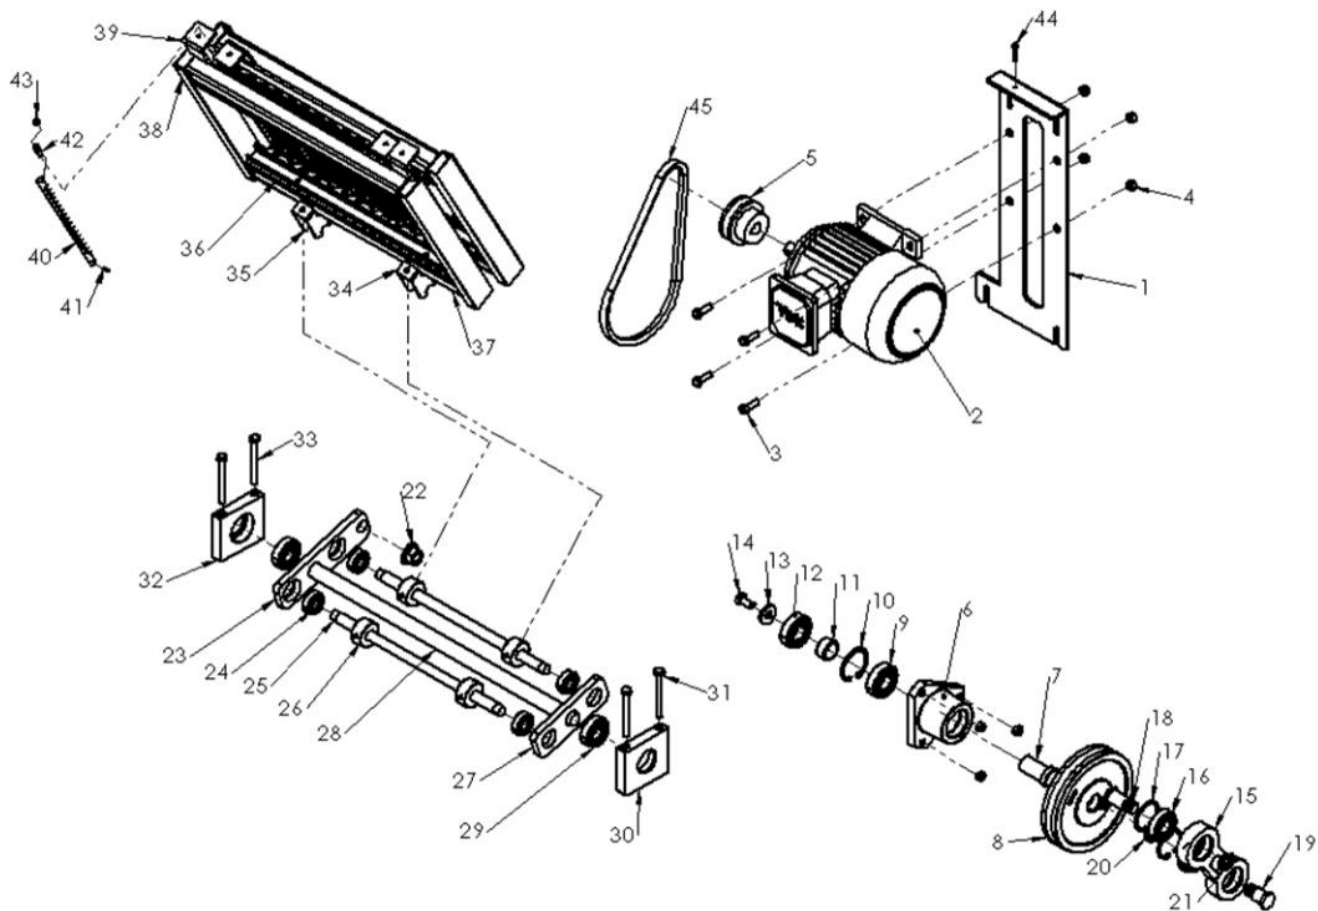

nr	nazwa	kod
1	Płyta silnika	IEK43T 01 008
2	Silnik	IEK43T 08 004
3	Nakrętka	M8 Nakrętka
4	Śruba	Śruba imbus M8 * 20
5	Krążek linowy	IEK43T 08 004
6	Ośłona	IEK430 04 001
7	Oś koła mimośrodowego	IEK430 04 005
8	Mimośrodowe koło pasowe	IEK430 04 004
9	Łożysko	6205_2Z
10	Pierścień zabezpieczający	Pierścień osadczy DIN 472 - 47 x 1,75
12	Łożysko	6205_2Z
13	Podkładka	Podkładka M10
14	Śruba	Śruba M10*15
15	Pręt	IEK43T 03 004
16	Łożysko	6204_2Z
17	Pierścień zabezpieczający	Pierścień osadczy DIN 472 - 52

18	Śruba	IEK43T 04 007
19	Śruba	IEK43T 04 014
20	Dystans	IEK43T 04 008
21	Dystans	IEK43T 04 011
22	Nakrętka	Nakrętka M12
23	Płyta systemu kasetowego 1	IEK43T 01 010
24	Łożysko	6202_2Z_12
25	Pręt	IEK43T 04 011
26	Wspornik kasety	IEK43T 04 029
28	Pręt łączący kasety	IEK43T 04 012
29	Pierścień zabezpieczający	Pierścień osadczy DIN 471 - 6 x 0,7
29	Łożysko	6204_2Z
30	Ośłona	IEK430 04 002
31	Śruba	Śruba M8*100
32	Śruba	DIN EN 24014 - M8 x 100 x 22-N
32	Ośłona	IEK430 04 002
33	Śruba	Śruba M8*100
34	Płyta systemu kasetowego	EK450 04 009
34	Kaseta	IEK43T 05 001
35	Kaseta	IEK43T 05 002
36	Kaseta	IEK43T 05 003
37	Kaseta	IEK43T 05 004
38	Kaseta	IEK43T 05 005
38	Kaseta	IEK43T 05 006
39	Kaseta	IEK43T 05 007
40	Ostrza	IEK43T 05 008
41	szpilka Q3	IEK43T 05 009
42	Śruba ostrza	IEK43T 05 010
43	Nakrętka	M5 Nakrętka

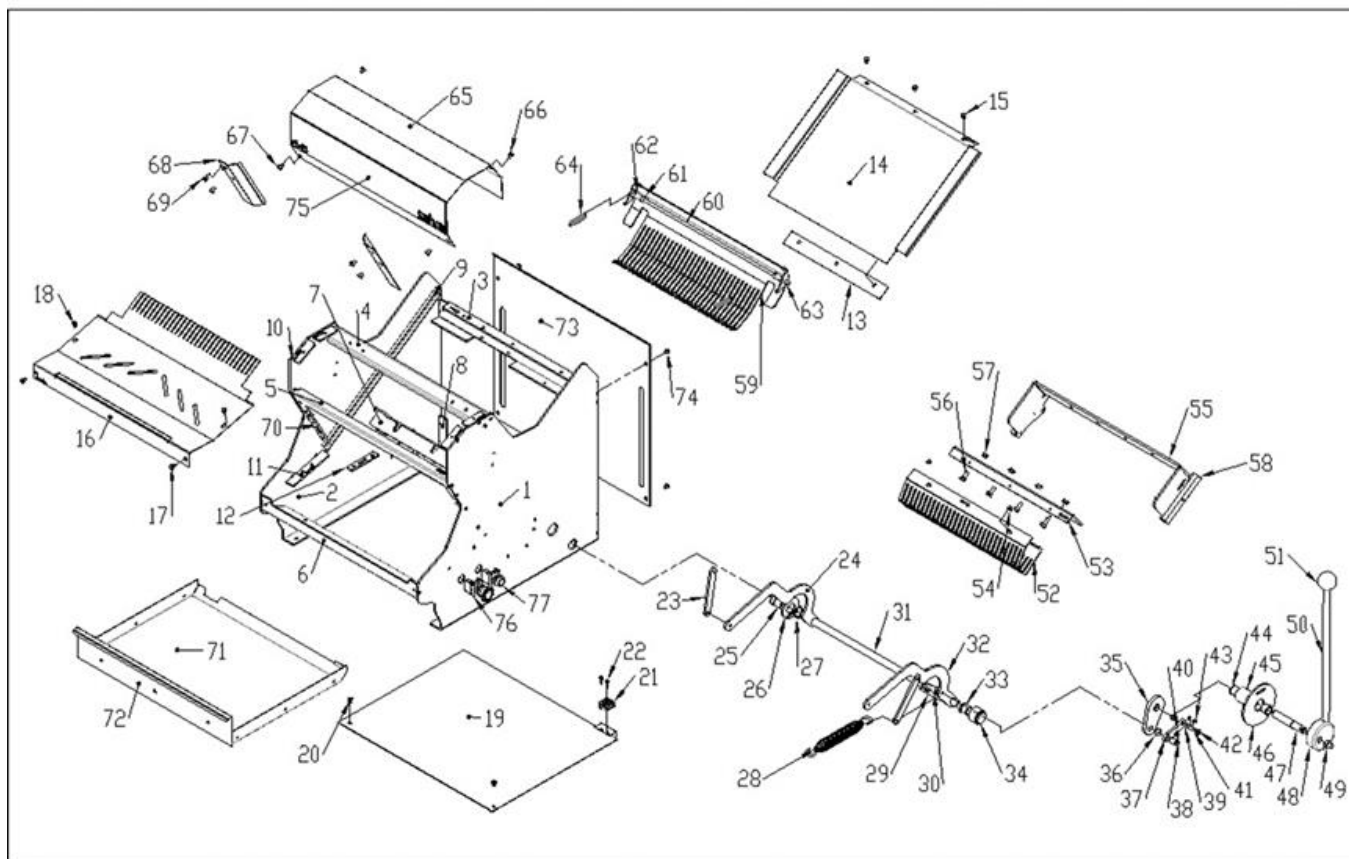

nr	nazwa	kod
1	Rama po lewej stronie	IEK43T 01 001
2	Rama po prawej stronie	IEK43T 01 002
3	Tyłny wspornik	IEK43T 01 006
4	Wspornik kasety	IEK43T 01 003
5	Przedni wspornik sprężynowy	IEK43T 01 004
6	Przednia rama	IEK43T 01 010
7	Wspornik poziomujący	IEK43T 01 007
8	Dolny zawias	IEK43T 01 005
9	Prowadnica	IEK430T 01 011
10	Wspornik przedniej pokrywy	IEK43T 01 012
11	Przedni wspornik osłony ze stali nierdzewnej	IEK43T 01 013
12	Wspornik obudowy	IEK43T 01 011
13	Wspornik poziomy ze stali nierdzewnej	IEK43T 02 005
14	Tyłna pokrywa ze stali nierdzewnej	IEK43T 03 001
16	Przednia pokrywa ze stali nierdzewnej	IEK43T 03 002
17	Śruba	Śruba imbus M6 * 10
18	Śruba	Śruba imbus M6 * 10
19	Dolna pokrywa	IEK43T 02 004
20	Śruba	Śruba imbus M6 * 10
21	Uchwyt mikroprzełącznika do tacki na okruchy	IEK43T 01 026
22	Mikroprzełącznik do tacki na okruchy	IEK43T 10 001
23	Popychacz do chleba	IEK43T 01 024
24	Popychacz	IEK43T 01 017

25	Obudowa z tworzywa sztucznego	IEK43T 04 013
26	Wspornik wzmacniający	IEK43T 01 015
27	Pierścień zabezpieczający	Pierścień osadczy DIN 471 - 28 x 1,5
28	Sprężyna	IEK43T 08 001
29	Wspornik regulacji napięcia sprężyny	IEK43T 01 022
30	Śruba	Śruba imbus M6 * 10
31	S oś popychacza	IEK43T 04 016
32	S Popychacz	IEK43T 01 021
33	Obudowa napędu	IEK43T 04 014
34	S Obudowa popychacza	IEK43T 04 015
35	Mimośród	IEK43T 01 019
36	Oś mimośrodu	IEK43T 04 020
37	Oś mimośrodu	IEK43T 01 020
38	Pierścień zabezpieczający	Pierścień osadczy DIN 471 - 12 x 1
39	łożysko przegubowe	GFM_1416_08_1
40	Pierścień zabezpieczający	Pierścień osadczy DIN 471 - 12 x 1
41	Pręt łączący	IEK43T 04 021
42	Pierścień zabezpieczający	Pierścień osadczy DIN 471 - 12 x 1
43	łożysko przegubowe	GFM_1416_08_1
44	łożysko przegubowe	Busher
45	Ostona	IEK43T 04 017
46	Płyta wzmacniająca	IEK43T 01 018
47	Pręt ramienia	IEK43T 04 018
48	Obudowa ramienia	IEK43T 04 022
49	Nakrętka	DIN 1587 - M12 --NUC
50	Ramię	IEK43T 04 023
51	Uchwyt	IEK43T 08 002
52	Płytko popychacza chleba	IEK43T 03 004
53	Płytko wzmacniająca popychacz chleba	IEK43T 01 025
54	Śruba	Śruba imbus M6 * 10
55	Popychacz do chleba	IEK43T 01 023
56	Nakrętka	M8 NAKRĘTKA
57	Śruba	Śruba imbus M8 * 10
58	Plastikowa prowadnica	IEK43T 04 024
59	Płyta dociskowa	IEK43T 03 005
60	Pręt obudowy płyty dociskowej	IEK43T 04 025
61	Plastikowa obudowa płyty dociskowej	IEK43T 04 026
62	Metalowa obudowa płyty dociskowej	IEK43T 04 027
63	Plastikowa obudowa płyty dociskowej	IEK43T 04 026
64	Sprężyna płyty dociskowej	IEK43T 08 003
65	Górna ostona	IEK43T 02 001
66	Śruba	Śruba imbus M6 * 10
67	Śruba	Śruba typu imbusowego M6 * 10
68	Przednia ostona	IEK43T 03 003
69	Śruba	Śruba imbus M6 * 10
70	Wspornik przedniej ostony	IEK43T 01 014
71	Tacka na okruchy	IEK43T 02 003

72	Uchwyt tacy na okruchy	IEK43T 03 006
73	Tylna pokrywa	IEK43T 02 002
74	Śruba	Śruba imbus M6 * 10
75	Etykieta	Etykieta
76	Awaryjny STOP	IEK43T 10 002
77	Przycisk START	IEK43T 10 003

Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.



MegaMarket S.A.
ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów
NIP: 8672239415 REGON: 181151371
+48 798 532 532, sklep@megamarket.com.pl
www.megamarket.com.pl